

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A21-064

2021年1月 1/2 页

FC6A 系列 MICROSmart 软件之修复

错误一览

错误	被修正于	发布日期
一旦 FC6A 系列 Plus CPU 模块与 HG5G/4G/3G/2G-V 可编程显示器之间的以太网通信中断, 可能无法进行通信。	FC6A Plus CPU 模块 System Software Ver. 1.80	2020 年 12 月末

永久措施

在 Automation Organizer Ver. 3.21.0 中包含的以下版本中修复了上述故障:

- FC6A Plus CPU 模块
System Software Ver. 1.80

请从 IDEC 官方网站下载以上或更高版本的软件安装程序, 然后进行安装以升级您的软件。

如何识别系统软件版本

您可以在 WindLDR 的 PLC 状态界面上查看 FC6A 系列 CPU 模块内部的系统软件版本。打开界面, 请选择在线->;监控->监控, 然后选择在线->;PLC->状态。

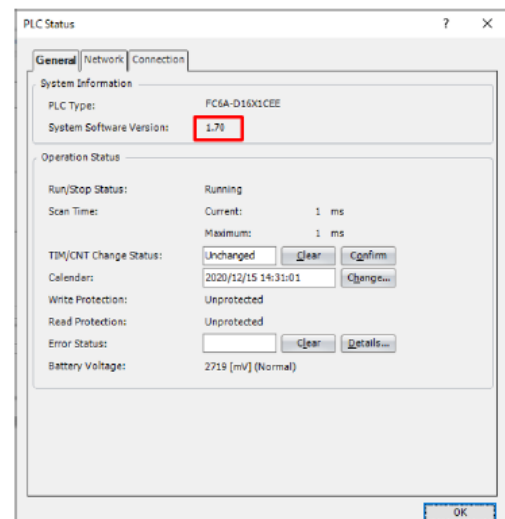


图-1:PLC 状态界面

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A21-064

2021年1月 2/2页

错误

涉及模块

- FC6A Plus CPU 模块 Ver. 1.00 to Ver. 1.70
(Automation Organizer Ver. 3.90 to Ver. 3.20.0 / WindLDR Ver. 8.6.1 to Ver. 8.16.0)

型号: SW1A-W1C

注意: 包括从 IDEC 官方网站下载的软件。

使用上述版本的软件时, 以下型号可能出现以下故障:

- FC6A Plus CPU 模块
 - FC6A-D16**CEE, FC6A-D32**CEE

软件错误

一旦 FC6A Plus CPU 模块和 HG5G/4G/3G/2G-V 可编程显示器之间的以太网通信中断*1, 它们可能无法通信, 直到 FC6A Plus CPU 模块重新启动。

*1: 中断将伴随以下操作发生。

- 以太网电缆未插入, 插入。
- HG5G/4G/3G/2G-V 可编程显示器重新启动。

临时措施

没有临时措施, 请按照永久措施执行

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225