

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-050

2022 年 12 月 1/2 页

SE2L安全激光扫描仪之规格变更

针对型号

SE2L 安全激光扫描仪: 所有型号

- SE2L-H05LP (电缆型)
- SE2L-H05LPC (连接器型)

注: 包括特殊产品

主要更改

SE2L 的固件将升级以修复以下故障:



a) 以太网通信失败

在设置主从机时, 使用以下命令用于以太网通信时, 数据中的 CRC 值出错。

相关命令: VR、AR、XR、YR、DL、DC、ID

这对没有使用主从机设置的以太网通信的客户没有影响。

如果使用序列号以 J 结尾的 SE2L, 且主从机设置使用相关命令, 请忽略系统侧的 CRC, 因为除了 CRC 之外的其他数据都是正确的。

b) 射线停止故障

错误 51 (内部 CPU 通信错误) 会在启用主从机设置状态下切换射线停止时触发, 并被锁定。

对于没有启用主从机设置的射线停止的客户没有影响。

注: 其他规格无变更。

更改日期

从 2022 年 12 月起逐步开始 (或更早, 视乎我们的库存情况而定)

注: 根据我们的库存情况, 现有产品和新产品可能会混合在同一批货中。

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话 (021) 6135 1515 传真 (021) 6135 6225



和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A23-050

2022 年 12 月 2/2 页

识别标识

变更后的产品序列号的末尾将是“K”。产品外包装和产品标签上都显示序列号。



<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515 传真(021) 6135 6225